

## 忻州市应急管理局安全执法检查情况公示（2020年第二期）

2020.10.28

序号	检查对象	检查依据	检查人员	检查时间	检查情况	采取的处理措施	备注
1	大同煤矿集团轩岗煤电公司刘家梁煤矿	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	1.13	1、5136工作面9#、16#、19#、80#-83#支架前溜推拉油缸损坏；2、5136工作面52#支架缺一根后立柱，47#支架阀组漏液；3、5136工作面支架、阀组、架间积尘大，破碎机后至工作面之间皮带两侧浮煤多；4、5137底抽巷8#钻场处水仓工作水泵焊缝开裂；5、2213综采工作面85#、86#支架端面距大于340mm；6、2213综采工作面58#、59#支架阀组液压操作手柄有2根折断；7、2213综采工作面43#、45#支架前探梁油缸贯销窜出。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
2	大同煤矿集团轩岗煤电公司焦家寨煤矿	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	1.14	1、52107综采面回风顺槽自动风门电缆穿墙套管未封堵；2、52107综采面运输顺槽、回风顺槽隔爆水袋有2个脱钩缺水，且水袋未编号；3、52107综采面回风顺槽临时水仓一架钢梁棚折断，木点柱折断；4、52107综采面70#支架高压管漏液；5、52107综采面运输顺槽端头未安装行人过桥。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
3	霍州煤电集团晋北煤业有限责任公司	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	2.27	1、11203综采工作面进风落山有三根锚杆未退锚；2、11203综采工作面转载机处全断面喷雾水管接头未上U型卡，全断面喷雾雾化效果差；3、11203综采工作面回风顺槽第一道全断面喷雾雾化效果不好、进风第二道喷雾有1个头不出水；4、11203综采工作面进风顺槽二部皮带带有2个底棍不转；5、11203综采工作面42#、52#支架液管串液；6、防疫物资库存量较少，应加大一次性口罩、手套等重要防疫物资的储备数量。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	

4	山西世德孙家沟煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	2. 25	1、5-407 综采工作面 35#架附近迎头有片邦现象，应加强工作面现场管理；2、5-407 综采工作面上下隅角垮落不充分，需加强管理；3、井下排水系统调整改造设计方案经山西焦煤集团批复，该系统目前已建成，因当前疫情原因未经集团公司验收。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
5	大同煤矿集团阳方口矿业公司石湖煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	3. 11	该矿处于停产状态	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
6	大同煤矿集团阳方口矿业公司程家沟煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	3. 11	该矿处于停产状态	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
7	霍州煤电集团汾源煤业公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	王培荣 孙勇军 刘玉良 郭俊仕	4. 10	1、5-101 综放面上隅角封口柱安全防护网没有全封闭；2、5-101 综放面 58#与 57#、54#与 53#支架错差大于侧护 2/3 以上；3、回风下山 67#横梁处供水施救装置水管未开启；4、5-1021 回风联巷安装的三趟注浆管路距底板 25cm 高，影响行人。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
8	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	王培荣 孙勇军 刘玉良 郭俊仕	4. 14	1、22116 综采工作面回风顺槽 60 米处瓦斯管路接口有漏气现象；2、22116 综采工作面 52#支架有漏液现象；3、22116 综采工作面回风顺槽超前支护段有一个单体柱自落；4、22122 回风顺槽掘进面迎头临时支护打设不规范，未插防退销；5、22122 回风顺槽掘进工作面沙箱内沙量不足 6、22122 回风顺槽皮带机尾处有两个底托辊不转，需进行更换	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。

9	大同煤矿集团轩岗煤电公司梨园河煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	5.9	1、51105 进风消防砂箱砂量不足，缺少消防用具；2、51105 进风隔爆水袋 28#、39#41#水袋脱钩；3、51105 切眼处供风、供水自救未与主管路连接；4、51105 进风巷 8#、9#高冒处检查点缺常检牌；5、51105 进风巷皮带急停拉线未延伸到皮带机尾；6、212 皮带下山一部皮带缺一组托辊；7、212 皮带下山二部皮带跑偏；8、212 皮带下山顶部有 2 处网兜未处理。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
10.	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	5.30	1、入井检身工作不严，应加强入井检身制度；2、81308 综放工作面现场无施工图牌板（防爆电脑损坏）；3、81308 综放工作面中段片帮严重；4、81308 综放工作面悬顶面积超作业规程规定；5、井下部分工人所持上岗证模糊、无法分辨其中内容。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
11	霍州煤电集团源煤业公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	王培荣 孙勇军 刘玉良 郭俊仕	6.3	1、1100 水平轨道大巷掘进工作面应急扩播系统因调整供电系统现未供电，调整后需及时供电；2、1100 水平轨道大巷掘进工作面喷浆机开关未安设开关架；3、5-101 综放工作面下端头 2#支架回采侧向转载机倾斜严重，需及时调整；4、5-101 综放工作面 56#、57#支架处两处铁丝网破损严重。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
12	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	王培荣 孙勇军 刘玉良 郭俊仕	6.10	1、1004 主运工作面顶板 2230 米附近有一根锚索有滴水。2、1004 主运工作面皮带缓冲架处皮带跑偏严重。3、1004 主运工作面 251 号风筒处供、排水管脱钩。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	

13	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	徐宪伟 杨继春 王刚 赵 国光 弓 振华	7.3	1、5136 综放面轨道车场 200m 处有一横梁弯曲变形； 2、5136 综放面进风绕道瓦斯抽放管接地极断开； 3、 5136 综放面 30#架前探梁推移千斤损坏，顶梁前端漏顶高度约 600mm； 4、5136 综放面注液枪高压管破损。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
14	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	徐宪伟 杨继春 王刚 赵国光 弓振华	7.3	1、22116 顶抽巷掘进面掘进机截割头停机未落地； 2、 22116 顶抽巷高冒区未设置瓦斯检查牌板； 3、22116 顶 抽巷掘进面有掘必探管理牌板 7 月 2 日夜班、7 月 3 日早 班未更新相关内容； 4、22116 顶抽巷掘进面排水泵未跟 进迎头； 5、221 轨道下山 800 米处跑车防护装置未处在 关闭状态。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
15	大同煤矿集团轩岗煤电公司梨园河煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	于建伟 赵建民 崔兴锐 高爱国	8.8	1、51103 综采工作面回风顺槽超前支护段 5 根钢梁接顶 不实； 2、51103 综采工作面下端头积水较多，无备用水 泵； 3、51102 回风顺槽掘进工作面掘进机检修期间，截 割头未落地，且上面吊挂水泵； 4、51102 回风顺槽掘进 工作面探放水移交确认牌板数据未及时更新； 5、51102 回风顺槽掘进工作面缺一组隔爆水棚。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。
16	山西世德孙家沟煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	8.8	1、11202 回风顺槽掘进工作面沿线管路吊管在托盘上； 2、11202 回风顺槽掘进工作面当班生产作业，安全员不 在现场； 3、11202 回风顺槽空帮 12 米； 4、11202 回风 顺槽掘进机高压电缆浸泡水中； 5、11202 探放水钻机无 钻机管理牌板，探放水钻杆无管理牌板现场钻杆码放不 整齐； 6、11202 回风顺槽顶板观测数据模糊，不能正常 读数。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。

17	霍州煤电集团晋北煤业公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	李新俊 胡永堂 张建国 赵继国	9.19	经检查发现以下问题：1、地测科 8 月 26 日巡查地表塌陷裂缝隐患及整改落实措施未按照《煤矿防治水细则》填绘至台账；2、皮带大巷主井底净化水幕 6 个喷头，4 个堵塞，需更换。3、三采区水泵房用临时设施调风，需尽快施工永久风门。4、三采区皮带大巷喷浆作业地点下风侧未安设净化水幕。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
18	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	王培荣 孙勇军 刘玉良 郭俊仕	9.25	1、22117 综采工作面运顺端头支架前探梁未打到位；2、22117 综采工作面 12#、13# 支架架间距远，漏矸；3、22117 综采工作面采煤机前滚筒喷雾水压小；4、22117 综采工作面回风顺槽管线煤尘大。	下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），责令企业限期整改，并进行了复查。	
19	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿（洗煤厂）	检查计划	潘永恒、 燕军、张 迎春	1.9	1、洗选车间设备吊装口未加装防坠网；2、洗选车间一层两台电机未加装防水保护装置；3、隐患排查台账 2019 年 12 月份整改完成情况未填写；4、2019 年消防演练记录不全：无参演人员签到表、评估报告；5、安全组织机构未以红头文件下发。	责令企业限期整改，已组织复查。	
20	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	检查计划	潘永恒、 燕军、张 迎春	1.9	1、选煤车间一台灭火器失效；2、选煤车间安全出口无人员疏散标志；3、配电室人员出入未进行登记；4、选煤车间煤尘清理不及时；5、规章制度制定不细化，针对性不强；6、2019 年消防演练记录不全，无演练总结、评估报告、演练人员签到表。	责令企业限期整改，已组织复查。	
21	繁峙县松涧金矿	检查计划	王吉平、 张鹏俊、 宋晋平、 张迎春	3.4	1、副井绞车房深度指示器位置设置不合理，绞车司机看不到；2、应急预案备案过期，未修订；3、绞车房消防器材短缺、仅有的灭火器过期；4、主要设备、设施无安全警示标志、标识；5、气瓶管理较混乱；6、特殊工种部分证件过期。	责令企业限期整改，已组织复查；责成繁峙县应急管理局依法依规处罚，已处罚（2 万元）。	

22	代县明利矿业四采区	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、宿保红、张迎春	4.8	1、动火作业票证不规范，动火作业无可燃气体、有毒气体分析记录；2、三月份带班领导矿长杨荣东带班3次，违反了公司带班制度；3、三月份领导带班记录未统一归档；4、胶带斜井探放水方案无领导审批、学习贯彻记录。	责令企业限期整改，已组织复查。	
23	定襄县永欣锻造	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、宿保红、张迎春	4.10	1、未制定法律法规获取和识别制度、天然气、有限空间、危险化学品使用安全管理制度，未制定天然气加热炉安全操作规程；2、现场焊接作业氧气瓶与乙炔气瓶距离不足5米，氧气瓶与乙炔气瓶距明火点作业距离不足10米；3、锯料车间门向内开，只有一个安全出口，配电箱下有油桶，车间无通道标识，未实行定置管理；4、未在危险性较大的设施设备天然气加热炉、夹杆锤设置明显的安全生产警示标志。	责令企业限期整改，已组织复查；其中第4条问题对企业进行了处罚（4万元）。	
24	代县程兴矿业二系统	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、宿保红、张迎春	7.15	1、主要负责人、安全管理人员安全合格证已过期（受疫情影响未开班）；2、对施工单位的安全考核、管理不规范；3、危险源辨识未明确各部门责任人；4、汛期专项方案无检查记录。5、井下动火作业未制定专项作业审批表。	责令企业限期整改，已组织复查。	
25	代县大红才矿业一车间涓沟曲沟尾矿库	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、宿保红、张迎春	7.16	1、坝顶无标高标识牌板；2、尾矿库排尾管长度不足，无支架；3、库区值班室无相关人员及单位救援通讯录；4、库区安全警示标志不足；5、汛期日常安全巡查情况记录不全；6、特种作业尾矿工只有3人持证，不能满足运行要求（受疫情影响，未开班）。	责令企业限期整改，已组织复查。	

26	原平钢铁有限公司 皇家庄铁矿	检查计划	王吉平、 潘永恒、 宋晋平、 张迎春	9.2	1、主要负责人郑补副、技术负责人刘俊华、机电负责人郭志明已培训，未领证；2、特种作业人员数量不足（已列入计划，待培训）；3、检身工履职不认真，员工出入井登记表填写不规范，个别表中入井时间、出井时间、跟班干部等栏未填写；4、日常检查记录填写不规范，检查人员签字不全；5、隐患排查治理台帐较乱，未实现闭环管理；6、风机房值班人员脱岗，灭火器过期；7、施工单位领导带班入井记录填写不规范；8、维修车间内氧气瓶、乙炔气瓶混放；9、应急物资库物资堆放不整齐，领用记录不全，个别物资与台帐不符；10、企业安全大体检工作开展力度不够，查找问题及隐患不细、不深。	责令企业限期整改，已组织复查。	
27	偏关县吉泰洗煤有限公司	检查计划	潘永恒、 宋晋平、 裴展、燕 军、张迎 春	9.22	1、主要负责人、安全管理人员未取得安全合格证；2、应急预案已过期，正在修订中；3、日常检查记录不完善；4、从业人员安全生产教育和培训无签到表和照片；5、洗选车间消防器材配备不足；6、洗选车间一层机尾处无防护罩；7、洗选车间警示标志、指示牌板不足；8、浓缩池周边防护栏有两处缺口；9、原煤准备车间未使用防爆灯具照明。	责令企业限期整改，由偏关县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
28	五寨县采源煤焦化 有限责任公司	检查计划	潘永恒、 宋晋平、 裴展、燕 军、张迎 春	9.23	1、原煤储煤棚受煤坑皮带上部周边无护栏；2、矸石排放处无警示标志；3、洗选车间一层皮带机尾两处无防护罩；4、洗选车间二层平台边沿无防护挡板；5、洗选车间西北角一处彩钢板松动；6、洗选车间两台灭火器失效；7、洗选车间疏散通道无指示标志、提示牌；8、洗选车间压滤机未悬挂岗位责任制牌板；9、危险源辨识未明确责任人；10、班前会记录、安全检查记录填写不规范。	责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	

29	五寨县广源民用储售煤场	检查计划	潘永恒、宋晋平、裴展、燕军、张迎春	9.24	1、安全例会、班前会记录不齐全；2、未建立“雨季三防”检查台账；3、场区东边防尘网有一处缺口；4、场区道路泥泞，卫生差。	责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
30	五寨县普发能源产业有限责任公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、裴展、燕军、张迎春	9.24	1、安全检查记录、安全例会、班前会记录不齐全完整；2、未建立“雨季三防”检查台账；3、全员安全培训考试试卷未归档；4、洗选车间一层皮带机尾、热风锅炉电机传动皮带无防护罩；5、洗选车间消防器材配备不足；6、浓缩池周边有一处防护栏缺失。	责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
31	宁武县陈半沟开源洗煤有限责任公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.14	1、主要负责人、安全管理人员职责需重新修订；2、应急预案备案正在报审中；3、库房未配备灭火器；4、配电室绝缘工具配备不足，未铺设防静电地板，空气开关无防护箱；5、洗选车间二层边沿无防护挡板；6、中煤排矸口处旁边无防护栏，未设置警示标志；7、洗选车间精煤脱水筛栅栏未上锁；8、二破机房皮带机尾防护栏高度不足；9、洗选车间工人未佩戴防尘口罩。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
32	宁武同兴洗煤有限责任公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.14	1、春、秋季防火演练记录不齐全(缺演练总结、评估报告、参演人员签到表)；2、2020年安全例会8月份无记录；3、主要负责人职责需重新修订；4、原煤机皮带机尾处无防护罩；5、煤泥池压滤泵口、洗煤排水口周边无防护栏；6、检查时一名工作人员未穿戴防护服；7、洗选车间电线私搭乱接；8、检查时3台灭火器失效；9、洗选车间未悬挂操作规程牌板；10、洗选车间灯光不足，设备乱堆乱放，卫生差、浮尘大；11、洗选车间无疏散标志和指示牌；12、高压配电室未进行封闭；13、破碎机房明火取暖；14、厂区无限速标志。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	



33	宁武县广旺煤业有限公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.15	1、安全管理制度、岗位责任制、操作规程不完善；2 洗选车间精煤筛、压滤机齿轮链条、浮选机传动轴、皮带机轮无防护；3 洗选车间精煤筛离心机上部有一处缺口；4、洗选车间压滤机旁护栏有缺口；5、洗选车间二层平台部分边沿无防护挡板；6、洗选车间上水泵漏水；7、检查时一台灭火器失效。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
34	宁武县长河洗煤有限责任公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.15	1、安全管理制度不完善；2、安全生产管理组织机构人员变动未及时更新；3、洗选车间灭火器材配备不足；4、洗选车间未悬挂岗位操作制度牌板；5、洗选车间一层皮带机尾处无防护；6、洗选车间无安全出口；7、洗选车间未设置安全疏散通道指示标志。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
35	宁武县开泰有限责任公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.15	1、2020 年年度培训试卷无日期；2、洗选车间斗提机无防护栏；3、低压配电室存放设备，未加装防鼠挡板；4、空压机传动轴、精煤皮带机尾未加装防护罩；5、设备吊装口未加装护栏和防坠网；6、储煤棚未安装照明设施；7、洗选车间岗位操作牌板、疏散标志不足。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	
36	山西宁武德盛煤业有限公司	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.16	1、洗选车间一层皮带机尾无防护罩；2、洗选车间无安全疏散通道指示标志；3、洗选车间压滤机走廊通道尽头无防护栏；4、沉淀池防护网不连续，有一处缺口；5、洗选车间设备乱堆乱放，浮尘大。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。	

37	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿干法选煤厂	检查计划	潘永恒、宋晋平、燕军、张迎春	10.16	1、配电室违规存放管理资料，空气开关盒损坏；2、选煤车一层排水渠部分无盖板；3、安全组织机构构架图不规范；4、集中控制室未悬挂岗位操作牌板；5、未在有限空间位置设置有限空间标识；6、企业未制定粉尘清扫制度、动火作业管理制度。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。
38	岢岚县隆飞洗煤厂	检查计划	官美灵 燕军	8.17	1.2020年未制定年度全员安全培训教育计划和应急演练计划；2、应急救援物资装备登记与实际不符；3、洗选车间消防器材配备不足；4、洗选车间给煤机链条齿轮部未加装防护罩；5、洗选车间安全疏散通道指示牌不足；6、氧焊工违章作业，氧气瓶乙炔气瓶安全距离不足5米；7、配电室未配备绝缘手套、绝缘棒。	<p>责令企业限期整改，由岢岚应急管理局督促企业整改落实，下达执法文书，并组织复查，完成后上市执法队。</p> <p>下达执法文书情况：1.制定年度全员安全培训教育计划和应急演练计划；2、配备了应急救援物资；3、洗选车间配备消防器材；4、洗选车间给煤机链条齿轮部已加装防护罩；5、增加洗选车间安全疏散通道指示牌；6、现场整改；7、配电室配备了绝缘手套、绝缘棒。</p>
39	山西易达运销有限公司	检查计划	官美灵 燕军	8.18	1.洗选车间一层一处皮带机尾无防护罩；2、氧气瓶、乙炔气瓶未存入专用库房3、洗选车间钢筋堆垛处有多处刺头，未进行防护；4、安全生产制度不完善，未编制受限空间作业制度	<p>责令企业限期整改，由岢岚应急管理局督促企业整改落实，下达执法文书，并组织复查，完成后上报市执法队。</p> <p>下达执法文书情况：1.洗选车间一层一处皮带机尾加防护罩；2、氧气瓶、乙炔气瓶已存入专用库房3、进行了防护，；4、增加了安全生产制度受限空间作业制度</p>

40	岢岚县隆鑫洗煤有限责任公司	检查计划	官美灵 燕军	8. 18	<p>1. “雨季三防”专项演练资料不全，无图片、参演人员签到表、总结；2、洗选车间消防器材配备不足，三台灭火器失效；3、洗选车间浮选机皮带、洗煤机齿轮、搅拌桶皮带无防护罩；4、安全疏散通道应急灯、指示标志不足；5、配电室未配备绝缘手套、绝缘棒，无人值守，未上锁。</p>	<p>责令企业限期整改，由岢岚应急管理局督促企业整改落实，下达执法文书，并组织复查，完成后上报市执法队。</p> <p>下达执法文书情况：1. 补充了“雨季三防”专项演练资料；2、洗选车间增加了消防器材；3、洗选车间浮选机皮带、洗煤机齿轮、搅拌桶皮带加装防护罩；4、安全疏散通道安装了应急指示标志；5、配电室配备了绝缘手套、绝缘棒。</p>	
41	静乐县隆盛达洗煤有限公司	检查计划	官美灵 燕军	4. 15	<p>1. 主要负责人已发生了变更，未明确其安全生产管理职责；2、安全生产责任制未明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准；3、安全生产管理制度缺少安全设施设备管理制度、劳保用品管理制度、动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业安全管理制度；4、未制定2020年度安全生产应急救援演练计划；5、洗煤车间工业卫生差，积水严重；6、厂区道路、车间、设备安全警示标志不足，不醒目；7、洗煤车间皮带机尾处、煤泥筛传动部位防护栏破损；8、洗煤车间洗煤机、浮选机、过桥防护栏缺失；9、洗煤车间二层坑口缺失夜间警示灯；10、洗煤车间无应急照明、无紧急疏散指示标志；11 配电室有杂物堆放，未铺设防静电绝缘地板，无应急照明，发电机与本电室未分开设置；12、特种作业人员电工、电焊工未取得特种作业人员操作证。</p>	<p>责令企业限期整改，由静乐应急管理局督促企业整改落实，下达执法文书，并组织复查，完成后上报市执法队。</p> <p>下达执法文书情况：1. 主要负责人发生了变更，明确其安全生产管理职责；2、安全生产责任制明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准；3、增加安全生产管理制度安全设施设备管理制度、劳保用品管理制度、动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业安全管理制度；4、制定了2020年度安全生产应急救援演练计划；5、已整改；6、增加厂区道路、车间、设备安全警示标志；7、已更换洗煤车间皮带机尾处、煤泥筛传动部位防护栏；8、</p>	

						增加洗煤车间洗煤机、浮选机、过桥防护栏；9、增加洗煤车间二层坑口夜间警示灯；10、增加洗煤车间应急照明、紧急疏散指示标志；11已整改；	
42	静乐县隆鑫顺昌能源科技有限公司	检查计划	官美灵 燕军	4.15	1. 从业人员培训档案缺少本岗位危险源辨识、安全操作规程、应急处置等内容；2、未制定受限空间作业、高处作业、动火作业安全管理制度；3、未制定2020年度应急救援演练计划；4、配电室未铺设防静电绝缘地板、无应急照明、无排风扇；5、洗煤车间只有一个安全出口、门向内开、无应急照明；6、氧气瓶与乙炔气瓶安全距离不足5米、距明火作业距离不足10米；7、厂区道路、车间、设备安全警示标志不足，不醒目；8、洗煤车间灭火器材不足、一台灭火器失效；9洗煤车间皮带走廊、洗选车间、皮带机尾检修完成后防护栏未复位；10、雨污收集池未设置防护栏杆。	<p>责令企业限期整改，由静乐县应急管理局督促企业整改落实，下达执法文书，并组织复查，完成后上报市执法队。</p> <p>下达执法文书情况：1. 增加从业人员培训档案本岗位危险源辨识、安全操作规程、应急处置等内容；2、制定受限空间作业、高处作业、动火作业安全管理制度；3、制定2020年度应急救援演练计划；4、增加配电室未铺设防静电绝缘地板、应急照明、排风扇；5、增加应急照明；6、立即整改；7、增加厂区道路、车间、设备安全警示标志不足；8、增加洗煤车间灭火器材；9已复位；10、雨污收集池已设置防护栏杆。</p>	
43	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	贾宇波 王君 杜星武	1.4	1、进风立井罐笼及周围油污沙子较多；2、进风立井井底信号硐室一台灭火器失效；3、进风立井井底车场净化水幕阀门漏水严重；4、521轨道下山临时配电点积水较深；5、521轨道下山一部绞车无铭牌；6、521皮带下山隔爆水袋大多编号脱落。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	

44	山西宁武德盛煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武	1.5	1、5#轨道大巷隔爆水袋编号不一致、30#隔爆水袋脱钩； 2、5#轨道大巷临时水仓附近压风供水装置供风管堵塞； 3、502 采区集中运输下山 46 号皮带 H 架上急停装置失效；4、50204 运输顺槽皮带机头处防护网不连续；5、50205 运输顺槽掘进工作面迎头水沟不畅；6、50205 运输顺槽掘进工作面废弃的锚杆钻机未及时升井；7、50205 运输顺槽掘进工作面风筒编号有个别数字不清；8、50205 运输顺槽掘进工作面支护材料、工具码放较乱；9、风险管控会审表签字不全；10、应急演练影像资料未注明时间信息；11、职业卫生演练情况未及时归档；12、调度室有三个显示屏损坏。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
45	山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武	1.6	1、502 采区岔口缺少指示牌板；2、502 运输下山掘进面压风供水装置损坏；3、502 运输下山掘进面通讯设备跟进不及时；4、502 运输下山掘进面迎头处淤泥积水较深；5、502 运输下山掘进面供风管拖地；6、应急演练影像资料未注明演练时间；7、调度室有一台灭火器失效。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
46	五寨县凯盛煤炭运销有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒贾宇波杜星武	1.16	1、隐患排查台账中 9 月份一条隐患“场区车辆混乱”有整改措施无整改结果； 2、2019 年 11、12 月份安全生产工作会议记录不完整，具体内容部分缺失； 3、全员培训有记载，但无签到表； 4、制定了安全生产奖惩制度，但无奖惩兑现记录；5、场区内无限速标志； 6、清水池车间门上锁不及时。	责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

47	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波武文治	2.17	1、2213 综采工作面进风顺槽第一组隔爆水袋 22 号水袋脱落，5136 综采工作面进风顺槽 250 处 26#、30#隔爆水袋缺水，500m 处两组隔爆水袋间距小；2、2213 综采工作面进风顺槽皮带支架未编号管理；3、2213 综采工作面进风顺槽 160m 处积水较多；4、2213 综采工作面 21 号支架处存在片帮现象；5、2213 综采工作面 46 号支架初撑力不足，45 号支架压力表光感器损坏；6、221 采区上部车场一台小绞车无铭牌；7、5136 综采工作面进风顺槽 200m 处喷雾装置损坏；8、5136 综采工作面进风顺槽 280m 处压风供水装置不能正常使用；9、5136 综采工作面进风顺槽 400m 处帮网破损。	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
48	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波武文治	2.17	1、提供的采掘工程平面图未签字盖章；2、22113 综放工作面进风顺槽 12 号单体支柱漏液；3、22113 综放工作面 34#支架压力表损坏；4、22113 综放工作面回风顺槽 700m 处顶部有一处网兜；5、22113 综放工作面回风顺槽 800m 处 31 号隔爆水袋脱钩。	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
49	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波武文治	2.18	1、81308 一回进风 1600m 处，一喷雾装置喷嘴丢失；2、81308 工作面 114#架，反冲管漏液；3、81308 工作面 64#支架，平衡油缸安全阀漏液；4、81308 胶运 18 联巷积水多，未及时排除；5、81308 一号进风顺槽距工作面 100m 左右靠正帮侧顶网与帮网连接处撕开；6、81308 一号进风顺槽超前单体范围内有 1 处网兜网片损坏。	责令企业限期整改，由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
50	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒张迎春	2.18	防疫口罩储备不足；防疫物资发放记录不够规范；顶板离层观测记录未按规定填写观察记录；调度室电子显示屏部分不能显示；顶板管理专题会议记录不全。	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

51	霍州煤电集团汾源煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒张迎春	2. 18	防疫口罩储备不足；主斜井井口体温监测点应设置在室内；隐患排查台账中部分隐患整改措施不具体；生产安全事故应急预案人员调整后未重新会审签字。	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
52	山西宁武榆树坡煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒张迎春	2. 24	出入车辆存在未消毒情况；2 月 13 日煤矿组织对洗煤厂等地点检查时发现的 6 条一般隐患未明确整改措施、期限、部门等内容；1219 工作面回风管路电缆巷道由积尘；1219 进风距工作面 50 米范围内短缺全断面喷雾；1219 生产溜喇叭嘴喷雾未连接水管；1219 回风 50 米范围内短缺抑尘网；1219 回风口全断面喷雾没有全覆盖。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
53	山西世德孙家沟煤矿有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君张迎春	3. 2	调度室未配备灭火器；3 月 1 日调度室值班表交班人未签字；应急演练影像资料未注明演练日期；疫情期间队组班前会消毒记录未明确责任人；疫情期间口罩、防护服等储备量不足。	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
54	山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒贾宇波张迎春	3. 22	1、20202 运输顺槽作业规程中锚索支护计算内容不全，无锚索长度要求，主要技术经济指标中日进度计算有误，部分附图无图例；2、工作面注氮不细不实，注氮司机均为兼职，注氮时间未达规程要求的 4-6 小时/班；3、2 月 6 日中班注氮司机高旺云工作情况记录与轨迹不符；4、锚杆抗拔力检测不达规定要求；5、3 月 20 日、21 日调度台账填写不完整，未填写检身员；6、安全生产责任制中岗位责任制未及时更新；7、疫情期间医务室中医务人员、药品储备不足。	责令企业限期整改，由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

55	五寨县万通实业有限责任公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒张迎春	2. 25	1、无工资“三挂钩”制度；2、未制定 2020 年应急演练计划；3、未制定 2020 年安全培训计划；4、安全班前会记录签字不全；5、防疫期间职工应每日至少检查二次体温并记录；6、防疫口罩储备不足；7、加强运煤车辆司机的防疫管理。	<p>责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>
56	山西忻州神达梁家碛煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4. 5	1、采区道路限速牌数量不足；2、二采区回填处现场无安全员；3、二采区一处台阶边坡角度偏大；4、二采区一处台阶宽度不足；5、二采区存在 3 处冒烟点未及时处理。	<p>责令企业限期整改，由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>
57	五寨县昌茂石油销售有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒贾宇波张迎春	3. 24	1、从业人员培训无本岗位的安全职责、安全生产规章制度、操作规程、本岗位的安全操作技能、事故应急处理措施等内容；2、中控室无可燃气体报警探头分布图；3、未制定工艺控制指标卡片；4、该单位构成重大危险源，未按规定落实每日风险研判与安全承诺公告；5、《设备定期检测记录》台账未填写相关内容；6、2020 年 1 月 9 日公司隐患排查发现隐患“14、19、20#扫舱胶管有堵塞物”、“1#栈桥 16#扶梯缺 1 螺栓”等隐患未按期闭合；7、消防控制室值班人员 2 月 13 日晚班空岗。	<p>责令企业限期整改，由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>
58	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4. 5	1、1004 主运顺槽掘进工作面迎头帮顶破碎；2、1004 主运机头电缆未吊挂掉落水中；3、副平硐井口红绿灯语音报警箱喇叭损坏；4、1003 回风联巷风门闭锁断开；5、北翼回风大巷喷浆处，喷浆时未开启捕尘网喷雾。	<p>责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场</p>



						检查记录；2. 责令限期整改指令书。
59	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿洗选中心	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.5	1、隐患排查台账中 2 月 14 日一条隐患“1414 板压一层 2 号入料泵机械密封漏料严重”未按期整改；2、洗选车间集控室交接班记录填写不规范，个别未填写运行情况；3、洗选车间集控室 5 台工业视频损坏；4、2020 年全员培训未进行总结。	责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
60	山西晋神沙坪煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.6	1、1815 综采工作面回风顺槽超前支护单体支柱未编号管理；2、1815 综采工作面 62#支架护帮板未贴紧煤壁；3、1815 综采工作面 32#支架处风管漏风；4、辅运大巷洗车点处水仓未设置警示、管理牌板；5、1817 胶运顺槽掘进面距迎头 10M 处浮煤、浮渣堆积多，未及时处理；6、1817 胶运顺槽掘进面 2#移变硐室未设置安全护栏；7、1817 胶运顺槽掘进面缺一组隔爆水袋；8、2 月份隐患排查治理台账中部分隐患整改措施填写不完整。	责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
61	山西晋神沙坪煤业洗煤厂	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.6	1、3 月 12 日、3 月 26 日生产班周四安全活动记录中人员签字不全；2、组织全员学习安全管理制度无文字记录及相关影像资料；3、车间《安全奖惩管理制度》未及时进行修订；4、设备检测记录填写不完善，破碎机电机没有南北分区，无法体现设备的准确数据；5、4 月 2 日生产车间安全隐患整改通知单中个别隐患未及时进行复查。	责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

62	山西忻州神达望田煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.6	1、3 月份隐患排查治理台账填写不完整，督办领导、督办部门一栏未填写；2、生产安全事故应急预案人员信息有误；3、13215 回风顺槽皮带头位置离层仪数据未更新；4、13215 综采工作面回风顺槽个别单体柱无防倒绳；5、11205 运输顺槽掘进面个别物料管理牌版填写不完整；6、11205 运输顺槽掘进面巷口语音信号编号与完好牌不符。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
63	保德县裕新发洗煤有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.6	1、集控室未配备灭火器；2、集控室生产运行记录填写不完整；3、2020 年培训计划未以正式文件下发，各岗位操作规程培训内容不全；4、洗选车间内未吊挂瓦斯传感器；5、未提供瓦斯监测记录；6、洗选车间内煤尘大。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
64	山西煤炭云销集团泰山隆安煤业有限公司及配套选煤厂	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.7	1、辅运大巷 1850m 处一隔爆水袋脱钩；2、8202 综采面回风顺槽超前支护单体支柱编号不全；3、11303 掘进面迎头处左部存在网兜，未及时处理；4、8202 综采工作面上隅角退锚不及时；5、洗选车间集控室一台工业视频损坏；6、隐患排查台账内容填写不完整，未填写责任部门、督办人等信息。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
65	山西忻州神达金山煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.7	1、13101 综采工作面运输顺槽 500m 处皮带托辊更换后未及时升井；2、13101 综采工作面运输顺槽下隅角处风管漏风；3、13101 综采工作面 7# 支架压力不足；4、13101 综采工作面运输顺槽机头处淤泥较多；5、13101 综采工作面运输顺槽 200m 处菱形网一处破损；6、未建立主要电气设备绝缘电阻检查台账；7、13101 综采工作面回风顺槽防火穿墙孔未用黄泥封堵。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

66	山西忻州神达晋保煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.8	1、8205 综采工作面上隅角支架侧护板遮挡传感器，不便观测；2、8205 运输顺槽 450 米处隔爆水袋有一个缺水；3、8205 综采面 4#支架护帮板未打到位；4、8100 掘进面迎头处通讯设备跟进不及时；5、12101 回风顺槽管线吊挂不规范；6、12102 联巷压风供水装置离迎头稍远；7、12102 联巷未及时铺设刮板输送机；8、13102 运顺回风绕道机电设备吊牌被水冲洗。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
67	山西大远煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	4.9	1、1202 运输顺槽设备眼材料堆积多，未及时清理；2、1202 运输顺槽下隅角更换的单体支柱未及时升井；3、+1400 总回风巷隔爆水袋编号不全；4、复采面回风顺槽防尘喷雾雾化效果差，皮带输送机机尾刮煤板固定不牢；5、洗煤厂车间压滤泵漏油；6、洗煤厂车间浮选机刮板变形；7、洗煤厂车间弧形筛筛缝大。	责令企业限期整改。由静乐县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
68	五寨县隆兴源工贸有限责任公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒贾宇波张迎春宿保红	4.22	1、安全管理制度不健全，缺少《动火、吊装、受限空间、高处作业、设备安装、检修及临时用电等作业安全管理制度》；2、储煤棚内消防设施数量不足；3、配煤机电机无防护罩，皮带无急停保护装置；4、厂区内未设置限速标志；5、疫情期间职工健康状况台账、外来车辆、人员登记台账填写不规范，且只登记至 3 月 9 日。	责令企业限期整改。由五寨县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
69	霍州煤电集团金能煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	5.1	1、980 胶带反掘面有一小绞车无管理牌板，50m 处有一风筒脱钩，吊挂不整齐；2、回风反掘面压风供水装置漏水；3、回风上山反掘面无排水沟，风筒编号不全；4、回风上山反掘面迎头处 2 根锚索外漏长；5、回风上山反掘面设备、材料堆放杂乱；6、回风上山反掘面迎头处风筒拖地。	责令企业限期整改。由静乐县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

70	阳泉煤业集团天安煤矿有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	5.2	1、20103 综采工作面回风顺槽绞车硐室一台废旧小绞车未及时升井；2、20103 综采工作面 41 支架压力不足；3、20103 综采工作面运输顺槽一处电缆拖地；4、201 采区水仓口处一台绞车未设置管理牌板；5、201 运输下山二段处个别隔爆水袋水量不足；6、20105 运输顺槽距迎头 100m 处一根锚索外露较长。	责令企业限期整改。由静乐县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
71	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	5.3	1、22116 工作面第 83#、90# 支架压力表损坏；2、22116 运巷煤溜机头转载喷雾喷头堵塞；3、22116 运巷乳化泵旁边有一根单体柱未上防倒挂钩；4、22122 风巷工作面右帮 1 根锚杆失效；5、22122 风巷 12 号风筒处下方皮带托辊断开；6、22122 风巷靠近工作面新安设一组消防三通未安设消防软管。	责令企业限期整改。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
72	大同煤矿集团朔州煤电同盈煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	5.3	1、2102 皮带巷测风牌板处隔爆水袋编号不全；2、8102-3 综采工作面运输顺槽一处压风供水装置不能正常使用；3、8102-3 综采工作面 19#、21# 支架压力不足；4、8102-3 综采工作面回风顺槽一处临时水仓未设置管理牌板；5、8102-3 综采工作面架间浮煤多；6、8102-3 综采工作面回风顺槽风门附近设备、材料堆放杂乱。	责令企业限期整改。由原平市应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
73	山西忻州神达花沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波牛尚德	5.3	1、二采区道路限速标志较少；2、二采区采场扬尘较大；3、二采区采场排水沟不连续；4、二采区个别车辆存在超速现象；5、3 月 25 日领导交接班记录中接班人未签字。	责令企业限期整改。由原平市应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

74	山西华融龙宫煤业 有限责任公司	忻州市应急管理 局 2020 年度安全生 产监督检查 计划	潘永恒宋 晋平贾宇 波张迎春	5.29	1、安全管理人员刘旭辉、付应彬、孔凡斌等证件过期； 2、防治水专业安全生产旬检自检表中隐患“25107 回风顺槽排水管路不到迎头”、“25107 回风顺槽探放水用钻机一根压柱长度不足，需更换”整改验收情况未填写验收结论；3、4 月份防治水旬检方案中内容不具体，针对性不强；4、5 月 30 日早班调度台帐未记录 25106 回风顺槽安全生产情况；5、应急物资库脏乱。	责令企业限期整改。由原平市应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
75	大同煤矿集团忻州 同华煤业有限公司	忻州市应急管理 局 2020 年度安全生 产监督检查 计划	潘永恒宋 晋平贾宇 波张迎春	6.1	二采区道路限速警示标志数量不足；隐患排查治理台账填写不规范，个别隐患未填写检查时间等信息；职工培训一人一档中个别资料不全，缺少身份证、学历证书复印件；雨季前的安全检查记录不全。	责令企业限期整改。由五台县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
76	山西忻州神达惠安 煤业有限公司	忻州市应急管理 局 2020 年度安全生 产监督检查 计划	潘永恒宋 晋平贾宇 波张迎春	6.8	1、矿井水灾事故现场处置方案应急演练中存在问题整改结果未附相关影像资料；2、4 月 13 日汛期前地面隐患排查发现隐患“存在杂物、杂草”复查验收人未签字；3、11304 掘进面作业规程地质部分中支护设计理论计算过程不详细；4、130503 综放工作面作业规程作业循环图表未明确进刀距离；5、应急救援管理制度中报告和传递制度未及时变更上级部门名称；6、130503 综放工作面喷洒阻化剂记录中未明确结束时间。	责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
77	大同煤矿集团忻州 同舟煤业有限公司	忻州市应急管理 局 2020 年度安全生 产监督检查 计划	潘永恒宋 晋平贾宇 波张迎春	6.10	1、应急物资库中物资堆放杂乱，个别物资未上台账；2、二采区道路限速警示标志数量不足；3、二采区道路排水沟有几处堵塞；4、二采区东北帮有两处火点；5、东排土场 1030 平盘安全挡墙局部不连续。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

78	山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全 贾宇波 杜星武 武文治	6.15	1、井下人员定位系统地图显示不完整；2、50207 综采工作面第 24#液压支架压力表损坏；3、50207 回风顺槽超前支护内有一根单体卸载；4、50207 综采工作面第 45-47# 液压支架前煤壁片帮；5、隐患排查台账检查人员未标明姓名；6、应急演练影像资料未注明日期。	责令企业限期整改。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
79	山西忻州神达栖凤煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波 王君 杜星武 武文治	6.17	1、212 采区回风下山限域管理牌板缺少跟班领导签字；2、212 运输石门段，压风自救、供水施救装置无水；3、中央变电所无检修台账；4、井下急救室应急药品有部分失效（过期）；5、井下交接班记录（温州东大项目部）填写不规范；6、212 回风下水幕管理牌板，字迹不清晰。	责令企业限期整改。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
80	山西忻州神达朝凯煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波 王君 杜星武 武文治	6.17	1、采区道路限速警示牌数量不足；2、内排土场处挖掘机无现场管理人员指挥；3、应急演练影像资料未注明日期；4、2020 年全员培训结束后未进行总结；5、隐患整改台账填写不规范，个别未填写整改结果。	责令企业限期整改。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

81	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武武文治	6.18	1、井下未设置矿领导交接班台账；2、11505 回风顺槽 50 米位置处传感器吊挂不规范；3、11505 回风顺槽 80 米位置处有 2 根锚索外露长；4、11505 回风顺槽 1#水仓处电缆吊挂不规范；5、11505 回风顺槽隔爆水袋未进行编号；6、11505 回风顺槽超前支护段单体柱未进行编号；7、11505 回风顺槽供水施救装置中过滤器有漏水现象；8、11503 回风顺槽风量传感器距工作面超过 20 米；9、11503 回风顺槽电话距工作面超过 20 米；10、隐患排查台账有个别页面督办单位未签字；11、应急演练未及时归档，影像资料未注日期；12、矿灯房有部分姓名与头像不一致；13、全员培训资料收集归档不完善（无影像资料）。	<p>责令企业限期整改。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>
82	山西忻州神达南岔煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武武文治	6.18	1、1212 综采工作面上隅角采空区未设置安全护栏；2、1212 综采工作面 46#支架压力不足；3、井下个别工人未随身携带自救器；4、隐患排查治理台账填写不规范，未填写整改措施；5、安全会议记录本记录不全，未记录 4、5 月份会议；6、应急演练记录影像资料未标注日期。	<p>责令企业限期整改。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>
83	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波杜星武武文治	7.14	1、采区道路限速警示标示数量不足，2、首采区东北部一处台阶高度过高，3、采区道路一处排水沟不连续，4、采场 992 平盘中部安全挡墙不规范，5、内排 1028 平盘部分道路坑洼不平。	<p>责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>

84	山西忻州神达大桥沟业有限公司	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波杜星武武文治	7.15	1、安全办公例会会议记录本记录不全，未记录6月份例会会议；2、应急救援水灾演练影像资料不完善（图片、照片未标明演练时间、地点、内容）；3、矿领导换班记录不完善；4、7月份“雨季四防”值班记录不完善；5、90101运顺回柱绞车无管理牌板；6、90101运顺转载头处行人过桥堆放杂物；7、90101工作面102#支架初撑力不足；8、90102皮带斜巷机头处水仓无安全护栏及警示牌；9、90102运顺设备已回撤完毕，部分牌板回撤不及时。	<p>责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>
85	山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波杜星武武文治	7.15	1、应急演练计划不规范（缺少具体演练名称、时间、地点）；2、雨季“三防”演练影像资料缺失具体演练标识及地点；3、矿领导换班记录不完善（缺少带班变更表）；4、雨季“三防”演练总结未附参加人员签字表；5、7月9日夜班调度记录台账调度员未签字；6、10102回风顺槽超前支护段单体未编号管理；7、10102综采面94#、95#支架压力表读数为零；8、10102回风顺槽采空区无安全护栏及警示牌；9、10102综采面更换后的单体支柱未及时升井；10、10106回风顺槽皮带机头大架后皮带跑偏；11、10106回风顺槽600米处有积水；12、10106回风顺槽现场隐患排查记录不够细致（班组隐患排查台账连续多天记录为“无”）；13、10106回风顺槽掘进工作面掘进机后水幕未开启，煤尘大。	<p>责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>
86	山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿	忻州市应急管理局2020年度安全生产监督检查计划	钟巨全贾宇波杜星武武文治	7.16	1、应急演练计划不规范（未体现职务，无检查内容）；2、矿领导带班记录不完善（未体现职务，无检查内容）；3、调度指挥中心值班调度员未佩戴上岗证；4、1003综放工作面3#支架护帮板未打到位；5、1003综放工作面113#支架初撑力不足；6、1003综放工作面中部有片帮现象；7、1005辅运顺槽掘进工作面风筒未编号管理。	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1.现场检查记录；2.责令限期整改指令书。</p>



87	山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全 贾宇波 杜星武 武文治	7.16	1、矿领导换班记录不完善（缺少带班变更表及审批表）；2、项目部入井带班记录不规范（未体现带班领导职务）；3、传感器调校记录 7 月份有部分未签字；4、11103 综采面 96#支架初撑力不足；5、11103 综采面 66#支架护帮板未打到位；6、11103 综采面中部片帮；7、13101 回风顺槽一处皮带接头不合格。	责令企业限期整改。由河曲县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。 下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。	
88	霍州煤电汾源煤业公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波 王君 杜星武 武文治	8.11	1、地测管理制度汇编第 141、147 页内容未更新；2、矿井中长期规划未加盖矿井公章，且各级审批人员打印未执行本人签字；3、主井至 1100 水平胶带大巷避灾路线牌板数量不足，且牌板标准不规范；4、主斜井部分水沟盖板破损变形；5、1100 水平轨道大巷 JPS9I-L 型湿式喷浆机现场无铭牌，地面查资料各种证标齐全；6、集中皮带巷强力皮带机尾需增设一组皮带上托架；7、1#防爆柴油齿轨卡轨车检验报告检验日期错误，与实际检验日期不符，实际签发日期与实际相符；8、设备台账中个别设备未填写使用地点；9、1100 轨道大巷支护设计与实际不符，设计中提出架棚支护，实际工作面已为全岩不架棚，需分别叙述煤、岩巷支护设计；10、1100 轨道大巷缺少喷浆前支护验收台账，现场已进行全断面喷浆，需完善喷前支护验收台账；11、1100 水平轨道大巷拉拔试验装置不好；12、现场施工顶锚杆，锚固剂搅拌时间不足 30 秒，需规范职工操作，确保支护质量；13、1100 轨道大巷喷浆后，顶部存在浆皮脱落，需及时复喷，做好喷浆后的保养工作；	责令企业限期整改。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。	

89	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武武文治	8.12	<p>1、四采区左翼轨道巷隔爆水棚第 15 排第 1 个水袋缺水；</p> <p>2、5-4082 巷水仓硐室缺警示牌；3、5-408 工作面下隅角垮落不充分；4、5-408 工作面 2#乳化液泵站电机上盖螺丝长短不统一；5、5-4081 巷皮带机头信号电铃有声无光；6、5-408 工作面电气设备漏电试验台账 8 月 11 日 8 点班试验结果未填写；7、主井强力皮带供电系统图与现场实际不符；8、主井强力皮带安全保护装置试验记录结果填写用词不准确；9、原牛泥煤矿采空区积水及物探积水区域在采掘过程中已验证完成，并进行了综合评价，未在充水性图上标注综合分析成果及数据；10、原牛泥煤矿采空区瞬变电磁物探报告结果未在充水性图上标注；11、矿井地质类型划分报告、隐蔽致灾报告即将过期，目前这两个报告已通过焦煤评审，需尽快取得焦煤批复；12、5-4092 巷 160m 处检测非行人侧玻璃钢锚杆，检测 5 根，有 2 根不达标；13、5-4092 巷 P0-110m 处顶板有淋水，文明生产差，需尽快施工淋雨棚；14、5-4092 巷 175m 处左帮底部片帮，需处理；15、应急演练影像照片未明确时间、项目、地点；16、调度值班记录台账有涂改现象。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	
90	山西世德孙家沟煤矿有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武武文治	8.12	<p>1、13313 回风第 120 号单体柱旁边有一处网包 2、13313 回风材料堆放处煤层注水机未上牌管理 3、13313 进风 200 米处顶板离层仪不清晰 4、13313 回风水仓护栏不严 5、13313 工作面第 5 架支架初撑力不足 6、13313 进风破碎机机头处积水多 7、13313 进风设备列车处设备运行记录本有漏签字现象 8、13#煤辅运巷信号站往下第二组隔爆水袋有一个缺水。</p>	<p>责令企业限期整改。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	

91	山西煤炭运销集团 泰安煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产 监督检查 计划	贾宇波王 君杜星武 武文治	8.13	1、隐患排查台账销号时间未及时填写（6、7月份）； 2、领导跟带班换班表填写不规范；3、应急演练收集归档不完善；4、调度台监控人员未携带上岗证；5、11104 采面回风顺槽喷雾失效；6、11104 采面回风顺槽超前支护部分单体编号脱落；7、11104 采面 132#支架初撑力不足；8、11104 回风顺槽一隔爆水袋缺水；9、13#煤辅运巷 28#风筒吊挂不规范；10、13#煤辅运斜巷迎头风筒一处破口。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
92	山西王家岭煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产 监督检查 计划	贾宇波王 君杜星武 武文治	8.13	1、应急演练报告缺少参加人员签到表，资料收集归档不完整；2、隐患排查治理台账不完善（缺少整改报告、计划、总结）；3、季度反风设施检查记录不完善（缺地面安全出口检查记录）；4、2000KW 发电车试验后未规范填写试验记录（只填写试验人员，试验电压未填写）5、18109 胶带预抽巷掘进面个别风筒编号脱落，电话跟进不及时；6、南翼胶带运输巷一处风门语音报警装置失效，迎头风筒接口处破损；7、18109 胶带顺槽 420 米处风筒接口漏风；8、18109 胶带顺槽掘进工作面材料码放乱；9、18109 胶带顺槽掘进工作面电话滞后。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。
93	山西煤炭运销集团 芦子沟煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产 监督检查 计划	贾宇波王 君杜星武 武文治	8.14	1、应急演练报告缺少参加人员签到表，资料收集归档不完整；2、隐患排查治理台账不完善（缺少整改报告、计划、总结）；3、辅运大巷掘进工作面第 28 节风筒漏风；4、辅运大巷掘进工作面电话跟进不及时；5、辅运大巷掘进工作面压风供水装置无风；6、辅运大巷反掘工作面未安装皮带急停保护装置、压风供水装置。	责令企业限期整改。由保德县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。  下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。

94	中国神华能源股份有限公司保德煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	贾宇波王君杜星武武文治	8.14	<p>1、没有设置专门的安全例会记录本；2、6月份安全例会纪要未体现对夏季“三防”的工作安排；3、安全生产月活动开展没有纸质版档案，只有电子版内容；4、安全生产月活动总结缺少存在问题和改进的措施；5、隐患排查治理台账缺少隐患整改报告，只有隐患整改落实表；6、水灾应急演练总结报告中体现的问题未体现整改情况；7、三（下）盘区主运大巷与三（下）盘区1号回风大巷16联巷自动风门开关传感器声光不能报警。</p>	<p>第7条“三（下）盘区主运大巷与三（下）盘区1号回风大巷16联巷自动风门开关传感器不能报警”，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十三条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，责令限期改正，处伍万元罚款。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书；3. 调查取证笔录；4. 行政处罚告知书；5. 行政处罚决定书。</p> <p>已复查。</p>
95	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全牛尚德杜星武曹宏军	9.2	<p>1、出入井检身记录有涂改现象；2、5#煤车场处供水施救箱体打不开、5123进风巷迎头处压风自救系统无风、2132回风顺槽掘进面压风供水装置无水、540米处供水管漏水；3、5123综采面皮带头处电缆吊挂不规范；4、5123进风巷转载机皮带急停拉线失效；5、井下机电管理差，有的设备铭牌看不清或无铭牌；6、5123回风顺槽牌板吊挂不规范，有的牌板脱钩；7、512采区皮带大巷顶板离层仪脱落，并且填写日期为2020年5月1日；8、5123回风巷自动风门漏风严重。</p>	<p>责令限期改正。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>

96	大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	钟巨全杜星武牛尚德曹宏军	9.2	1、殷庄首采区 1830 平盘坡面角偏大，不符合合设计要求（大于 65°）安全挡墙高度不够；2、殷庄首采区空重车道路无指示标志，道路两侧排水渠成型不好，存在不连续现象；3、首采区排土线边缘不整齐，50 米范围内大于 2 米。4、首采区排土场边坡监测点数量少，无醒目标志；5、首采区剥离现场安全员未佩戴安全帽。	<p>责令限期改正。由宁武县应急管理局督促企业整改落实，并组织复查，完成后上报市局。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书。</p>	
97	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	忻州市应急管理局 2020 年度安全生产监督检查计划	潘永恒贾宇波张迎春宿保红	4.26	1、出入井记录登记不规范，只登记科、队及人数，未准确到人；2、领导值班记录中 4 月 21 日早班领导杨祯龙未签字；3、轩岗煤电有限责任公司计量标准室出具的检验证书未加盖计量资质章；4、212 皮带下山作业规程缺少预期爆破效果表，循环作业图表中工序、主要技术指标数值填写有误；5、地面应急救援仓库应配备 ABC50 型推车式干粉灭火器台 21 台，实际配备 18 台。	<p>第 5 条“地面应急救援仓库应配备 ABC50 型推车式干粉灭火器台 21 台，实际配备 18 台，未按规定落实应急物资装备”违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条的规定。依据《生产安全事故应急预案管理办法》四十五条第六项规定，责令限期改正，处贰万元罚款。</p> <p>下达执法文书情况：1. 现场检查记录；2. 责令限期整改指令书；3. 调查取证笔录；4. 行政处罚告知书；5. 行政处罚决定书。</p> <p>已复查。</p>	

98	山西忻州神达栖凤煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .16  1、安全监控系统软件中 51406 工作面和 51408 工作面测风站的风速传感器未设置报警下限值，应为 0.25m/s。 2、车场避难硐室室外氧气传感器未设置报警下限值，应为 18.5。 3、断电控制图绘制更新不及时。 4、51406 综放面上隅角瓦斯传感器未调零进行闭锁测试。 5、51406 回风顺槽测风站瓦斯传感器闭锁响应时间长。 6、51406 综放工作面回风顺槽超前支护硬连接缺 6 组。 7、51406 综放工作面距上隅角 10 米处有三组支架护帮板未打到位。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	
99	山西南武大运华盛南沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .17  1、20202 运输顺槽探放水钻机未挂牌管理，探水钻杆数量不足，物探成果图未填写成图时间。 2、20202 运输顺槽距迎头 50m 范围内缺一组顶板离层仪。 3、20202 运输顺槽掘进工作面迎头未安设前探梁支护而作业。 4、20202 运输顺槽未悬挂限员牌板。 5、50404 运输顺槽超前支护段金属网片上吊挂排水泵，不符合规定。 6、50403 末采工作面上隅角处有两根固定钢丝绳的锚索未及时紧固。 7、50404 运输、回风顺槽超前支护段积水多未及时抽排。 8、20202 运输顺槽掘进工作面迎头甲烷传感器读数误差值大，需更换。 9、安全监控系统软件中风门传感器未定义报警。 10、上传县、市局瓦斯联网平台中的氧气传感器名称类别设置错误，应为 70。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	

100	山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .18	1、矿井年度防治水计划中无承压水防治专项措施。 2、安全监控系统软件中 50106 综采工作面回风测风站风速传感器未定义报警下限值。 3、断电控制图绘制不全面，未绘制地面筒仓和井下煤库的断电闭锁关系。 4、50106 回采工作面后立柱四连杆浮煤冲洗不彻底。 5、采煤机上滚筒一个喷头不雾化。 6、50106 回采工作面 67#、68# 支架错茬大（25cm）。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	
101	山西忻州神达朝凯煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .18	现场检查时，因受大风影响矿调度下达停产指令，+1840 平台无机械作业。	要求该矿严格按照宁武县应急管理局复产批复要求，加强现场管理，确保安全生产。	
102	山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .19	1、50207 回风顺槽超前支护段 89#、90# 单体支柱初撑力不足。 2、50207 综放工作面限员牌板填写错误。 3、50207 运输顺槽下端头部分锚杆托盘下方加垫木板。 4、矿压在线监测系统显示 50207 综放工作面有 3 架（10#、20#、30#）支架压力不足 24MPa。 5、安全监控系统软件中除主要进回、风巷的风速传感器外，其余测风站的风速传感器均未设置报警下限值。 6、1 月 10 日以后 30103 运输、回风掘进工作面未按照要求每隔 15 天进行风电闭锁功能测试。 7、未在通电的情况下进行“三闭锁”断电测试。（如 2 月 6 日 50207 综采工作面及上隅角的甲烷超限断电测试）。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	

103	山西宁武榆树坡煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .26	<p>1、5#煤辅运巷掘进工作面迎头附近无“一炮三检”检查牌板、矿压观测牌板。</p> <p>2、5#煤辅运巷掘进工作面迎头压风自救装置损坏、5#煤皮带巷掘进工作面压风、供水装置距离迎头距离远，不符合规定。</p> <p>3、5#煤皮带巷掘进工作面钻场附近未安设专用电话、无备用排水泵。</p> <p>4、5#煤皮带巷掘进工作面探放水牌板日期填写不正确。</p> <p>5、2号煤2采区回风大巷风筒风量开关传感器安设位置滞后。</p> <p>6、甲烷标气的流量控制器损坏，需维修或更换。</p> <p>7、地面筒仓、皮带走廊缺馈电传感器。</p> <p>8、三横贯一台开关用铁丝吊挂在帮网。</p> <p>9、5105回风顺槽口避灾路线牌板指示方向错误。</p>	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	
104	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .27	<p>1、8205综放工作面运输顺槽隔爆水袋无管理牌板、无编号、个别缺水。</p> <p>2、8205综放工作面个别支架压力不足24MPa。</p> <p>3、8205综放工作面回风顺槽超前支护顶板有一处网兜。</p> <p>4、8205综放工作面回风顺槽有一处压风自救、供水施救装置不完善。</p> <p>5、512采区5122综放工作面作业规程中编制“超前支护单体液压支柱初撑力<math>\geq 110\text{mm}</math>不小于90KN”不正确，应不小于140KN；防治水内容中“有疑必探”表述不正确。</p> <p>6、5122综放工作面端头超前支护的单体支柱未编号、未吊挂说明牌板、无备用单体支柱。</p> <p>7、5122综放工作面运输顺槽600米处缺一组顶板离层仪。</p> <p>8、5122综放工作面上下端头超前支护有个别单体支柱初</p>	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	



					<p>撑力不足。</p> <p>9、安全监控系统软件中 2 号层避难硐室进口门外二氧化碳传感器未定义报警值。</p> <p>10、8205 工作面的所有甲烷传感器未关联馈电。</p> <p>11、断电控制图绘制不全面，更新不及时，5123 回风掘进面和 8205 综采面断电绘制错误，未按井下供电系统图为底图进行绘制。</p> <p>12、5123 回风掘进风筒风量开关传感器安设位置滞后。</p>		
105	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 梁云伟 牛尚德 胡晓锋 韩晓颖 庄志刚	2020.3 .28	<p>1、21103 工作面 11、16 号支架初撑力不足。</p> <p>2、21103 工作面单体支柱压力测试仪不在现场。</p> <p>3、21103 进风顺槽超前支护有 2 处缺硬连接。</p> <p>4、51105 掘进工作面供水施救接头漏水。</p> <p>5、21103 综放工作面甲烷传感器未关联编号 0200 断路器的断电闭锁关系。</p> <p>6、21103 工作面皮带机头缺一台烟雾传感器。</p> <p>7、断电控制图更新不及时，未按井下供电系统图为底图进行绘制。</p>	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由市煤矿安全监管检查组组织复查。	

106	山西宁武张家沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	2020.6 .15	<p>1、2020 年未及时对井下职工进行防治水教育和培训。</p> <p>2、2020 年度防治水计划未将老空水列入安全技术工程计划。</p> <p>3、矿井涌水量观测台账相关人员未签字。</p> <p>4、未及时将井田北东部小窑（宁武开源新景有限公司）填绘到矿井充水性图、采掘工程平面图上；矿井充水性图北东部未绘制保安煤柱线。</p> <p>5、2107 回风顺槽 3 段掘进工作面探放采空区积水总结报告，探前无积水量预计，钻孔出水后未核对放水量。</p> <p>6、监控系统主机不显示局部通风机开停传感器。</p> <p>7、供电系统图、断电图绘制不规范。</p> <p>8、带式输送机走廊胶带机、上仓胶带机头未设置 CO 和烟雾传感器。</p> <p>9、回风井井口缺人员定位读卡器。</p> <p>10、地面 660v 供电系统漏电保护不完善。</p> <p>11、备用空压机未接电源。</p> <p>12、2107 回风顺槽 3 段掘进面迎头个别锚杆外露长度超过规定，防护网未挂实。</p>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	
-----	---------------	-------------------	---------------------------------	---------------	---	---	--

107	山西忻州神达栖凤煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	<p>2020.6 .16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、断电控制图更新不及时。</li> <li>2、地面 660V 供电系统变压器二次侧缺总开关。</li> <li>3、缺 514 采区配电点供电系统图。</li> <li>4、局部通风机不能实现单级启动。</li> <li>5、51408 回采工作面设备列车处缺局部接地。</li> <li>6、联巷 250m 转载皮带无制动器。</li> <li>7、主井胶带机急停拉线不便操作。</li> <li>8、空压机未装设温度传感器及断电装置；井下粉尘传感器数量不足。</li> <li>9、距 51408 运输顺槽 140 米处供水施救装置不能供水，212 运输下山岩石段有一处供水施救装置不能供水。</li> <li>10、51408 运输顺槽钻场牌板标识错误。</li> <li>11、防治水副总工程师未参加 4、5 月份水害隐患排查，且未对排查发现的问题进行督办。</li> <li>12、212 运输下山岩石段联络巷缺顶板离层观测牌板。</li> <li>13、515 回、运联巷临时水仓无管理牌板。</li> <li>14、515 辅运下山 280 米处临时水仓未设安全防护设施。</li> <li>15、515 回风下山 160 米处交叉点缺行人过桥。</li> <li>16、现有探水队人员 10 人，不符合山西省煤矿防治水“三专两探一撤”规定。</li> </ol>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	
-----	----------------	-------------------	---------------------------------	--	---	--

108	山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	2020.6 .17 1、矿井地面 660V 供电系统保护不完善。 2、压风机缺温度传感器和温度超限断电装置。 3、瓦斯电闭锁断电控制图缺地面生产系统内容。 4、井下供电系统接线不规范。 5、3 号、4 号筒仓上方缺甲烷传感器。 6、2020 年度防治水计划未按照年度采掘计划将老空水列入安全技术工程计划。 7、50207 运输顺槽超前支护段有 5 根备用单体柱捆绑斜靠在硬连接上，存在安全隐患。 8、20106 回风顺槽已掘 200 余米，未安设顶板离层观测仪。 9、201 轨道上山有一处供水施救装置无水。 10、20109 运输顺槽口高压电缆接线盒拖地放置，未按要求吊挂。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	
109	忻州神达朝凯煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	2020.6 .18 1、首采区外排土场上部第一、第二排土平盘无排水沟渠。 2、矿区内道路、交叉口无指示牌，部分坡度较大道路无限速、警示牌板。 3、首采区外排土场最下平盘运输道路部分地段安全挡墙高度不符合规定。 4、首采区+1830m 运输道路、平盘有积水。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	

110	山西忻州神达南岔煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	2020.6 .18	<p>1、南翼轨道巷无避灾路线指示牌板。2、南翼轨道巷距巷口 200 米处有三根底锚杆未及时处理，存在安全隐患。</p> <p>3、南翼轨道巷探水钻杆随意在巷道堆放，未集中管理。</p> <p>4、探放水队人员调整后未以文件下发。</p> <p>5、探放水钻孔验收单验收程序不规范，缺安检科、地测科相关人员签字。</p> <p>6、1212 运输顺槽配电点缺供电系统图牌板，压风自救、供水施救箱数量不够。7、1212 运输顺槽设备列车局部接地板装设不规范。</p> <p>8、1212 运输顺槽二部皮带烟雾传感器离驱动滚筒距离大于 15M。</p> <p>9、1212 回风顺槽回风流缺温度传感器牌板。10、压风机未装设温度传感器及温度超限断电装置。 11、矿井地面 660V 供电系统保护不完善。</p> <p>12、1212 回采工作面 11#、15#液压支架初撑力不足。</p>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	
111	山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 李虎伟	2020.6 .19	<p>1、风机房 660V 供电系统保护不完善。</p> <p>2、风机房 10kv 架空电源线路与电缆连接处缺避雷器。</p> <p>3、甲烷电闭锁的高压开关缺馈电传感器。</p> <p>4、主井 10kv 供电系统图未及时更新。</p> <p>5、50106 综采工作面端头支护单体液压支柱（柱径 110mm）初撑力设置为 120kN，不符合要求。</p> <p>6、502 运输下山贯通后二部皮带机头烟雾、CO 传感器悬挂位置未及时调整。</p>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	

112	山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	<p>2020.9.21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、20202 回风顺槽探放水钻机未挂牌管理。</li> <li>2、20202 回风顺槽口探放水设计牌板、支护设计牌板设计已变更，牌板未及时更新。</li> <li>3、20202 回风顺槽锚网支护中锚索张拉力设计为 350KN，现场抽查一根，初次张拉达不到要求，要求立即在迎头 100m 范围内进行二次张拉。</li> <li>4、20202 回风顺槽目前正在穿越断层，过断层措施中支护参数描述错误；现场检查锚杆预紧力合格，但其中有 7 根锚杆外露长约 7cm 且失效，需补打；过断层措施中循环进度描述错误，要求对设计和规程进行复审。</li> <li>5、50404 综放工作面皮带机头配电点处电器设备未悬挂停送电牌。</li> <li>6、50404 综放工作面水泵馈电未按规定做漏电保护试验。</li> <li>7、50404 综放工作面皮带机超温洒水装置不起作用。</li> <li>8、50404 综放工作面皮带机涨紧绞车三位控制按钮未接地线。</li> <li>9、50404 运输顺槽防火门附近 200A 接线盒 4、5、6 月份未做防爆检查。</li> <li>10、50404 综放工作面电器列车段消防沙箱有积水，失去</li> </ol>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	
-----	------------------	-------------------	---------------------------------	---	---	--

				<p>电器火灾救援的灭火性能。</p> <p>11、50404 综放工作面电器列车段轨道两端均未打设阻车器。</p> <p>12、50404 回风顺槽无级绳绞车供电系统图整定为 90A，开关整定牌上为 115A，电机微机保护系统中为 200A，三种数据不一致。</p> <p>13、50404 综放工作面风巷超前段瓦斯探头吊挂距帮 300mm，超过距帮 200mm 标准。</p>			
113	山西忻州神达栖凤煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	2020.9 .22	<p>1、项目部未针对实际情况建立领导带班制度，未制定项目部领导每月轮流带班下井工作计划。</p> <p>2、煤矿现有专职探放水作业人员 10 人，配备不足。</p> <p>3、212 辅运下山掘进工作面压风自救、供水施救装置距离迎头超过 50m。</p> <p>4、井下低压馈电远方漏电试验记录无试验电阻功率，无领导审批单与制度不符。</p> <p>5、51408 综放工作面控制前溜的组合开关无下井前防爆检查记录。</p> <p>6、51408 综放工作面安装作业规程中安装准备工作中无供电安全内容；安装作业规程无大型设备质量标注。</p> <p>7、主通风机房 1#变压器室内栅栏不符合要求。</p> <p>8、主通风机房在线运行监测供电电源与机房 220V 照明共用一台开关控制且现场使用电暖器，供电电源需区分控</p>	<p>下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。</p>	

				<p>制。</p> <p>9、10KV 高压室消防沙板结，应尽快更换；现场存放二氧化碳灭火器不适用灭高压火灾，最高适用 600V 以下火灾，尽快更换。</p> <p>10、空压机房 1#单螺杆压风机油气分离器处压力表未按期校验。</p> <p>11、212 辅运下山中部临时水仓未安设防护栏，机尾护栏安装不牢固。</p> <p>12、212 辅运下山皮带机机尾 H 架、纵梁、托辊未及时安装；风筒传感器距离迎头超过 20 米。</p> <p>13、顶板离层仪记录表，观测人签字有代签现象。</p> <p>14、515 采区运输下山掘进工作面作业规程中支护设计锚固力不符合行业规范要求。</p> <p>15、支护材料检验报告中无锚具、托盘强度、锚索静载性能、抗拔力、锚固力等检验项目，矿用锚索用钢绞线 17.8 最大力规定为 355KN，报告中 355-391KN（行业标准：锚索托盘承载力不小于锚索设计承载力的 1.5 倍，锚杆托盘不小于屈服力标准值的 1.3 倍，锚固力应不小于杆体屈服力标准值的 1.2 倍）。</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>16、515 采区运输下山作业规程第 54 页 17 条离层仪描述每掘进 100 米安设一组，（标准要求：煤巷/半煤岩 50 米，岩巷 100 米）。</p> <p>17、515 采区运输下山掘进工作面放炮后锚杆预紧力易反松，必须及时进行二次预紧，在锚杆安装过程中出现煤岩体片冒的情况下，锚杆托盘下方加金属垫板或刚性较大的材料。</p> <p>18、515 采区运输下山掘进工作面迎头左帮第四排、第五排有三根锚杆托盘后空，托盘未紧贴围岩表面，当锚杆与巷道围岩表面夹角较大且普通托盘不能满足要求时，应使用异形托盘。</p>			
114	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	2020.9 .23	<p>1、主运输电机温度高达到 100 度左右应加强观测，预防烧电机事故。</p> <p>2、主运输皮带拉线急停装置安装不牢固，会导致误动作，导致皮带重载停机。</p> <p>3、2#层水泵硐室开关未悬挂停送电牌，防爆检查日期为 3 月 20 号（超期）。</p> <p>4、213 轨道巷口 10kv/1140v 移变未设高压危险的警示标志。</p> <p>5、213 轨道巷口移变硐室未设温度传感器。</p> <p>6、213 轨道巷移变硐室灭火器检验日期为 2019 年 5 月 6 日（超期）。</p> <p>7、213 轨道巷移变辅助接地极线断开一半，应重新连接。</p> <p>8、2131 综采面回风巷使用绞车运输材料，沿线多处未上托绳轮。</p>	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	

				<p>9、2131 综放工作面回风巷黄泥灌浆管路断开，未延伸至工作面。</p> <p>10、2131 回风巷超前支护段外 5m 处超高部分做的假顶悬空，单体柱支护未及时跟进。</p> <p>11、2131 综放工作面 72#架矿压表损坏，显示数值不正确；50#-65#支架割煤后，未及时移架，68#支架阀组窜液；列车段的消防沙箱放置位置不正确。</p> <p>12、5111 进风顺槽工作面锚杆拉拔仪压力表损坏。</p> <p>13、5111 进风顺槽工作面巷帮多处锚杆托盘后空且失效未及时补打。</p> <p>14、511 轨道大巷有两处顶板离层仪与牌版不对应，一处有顶板离层仪无管理牌版。</p> <p>15、5111 进风顺槽工作面锚杆支护顶部与帮部不同步，违反作业规程规定，应及时调整。</p> <p>16、5111 进风顺槽工作面帮锚滞后 4.5 米，规程规定不大于 1.1 米。</p> <p>17、无支护材料抽查检验报告，只有出厂报告。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

115	山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	2020.9.23 1. 井底车场一个 25A 的接线盒未粘贴防爆设备入井许可证。 2. 504 轨道联巷口束管采样机控制开关停电未悬挂停电牌。 3. 50106 二部皮带机头配电点存在两种电压等级设备却未明显标注各电压等级的标志。4. 50106 运输顺槽机头处单轨吊梁上方淋水，未进行防淋水措施。5. 50105 运输斜巷与 50106 回风巷交叉点未安设离层仪进行顶板离层观测。 6. 50105 皮带电机风扇护罩被浮煤掩盖，影响电机散热。 7. 50105 北回风巷口探钻钻杆未集中管理。8. 50105 运巷使用的 20T 回柱绞车钢丝绳缠绕乱，存在压绳。9. 503 采区回风巷贯通处约 40 米范围矸石较多，两帮底锚滞后未及时支护。 10. 503 采区回风巷内多处支护锚杆失效。 11. 503 采区回风巷与联巷交叉口顶板已离层未及时采取措施。 12. 503 采区回风巷部分锚杆打设角度与规程规定不一致。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	
116	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	2020.9.24 1、企业每月安全隐患大排查日期卡填写不规范，个别参加检查矿领导未签字。 2、矿长安全办公会议纪要内容未针对本矿安全生产实际做具体安排。	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。	

				<p>3、探放水队伍人员变更未重新以文件明确。</p> <p>4、512 皮带下山行人巷架空乘人装置工字钢横梁 185#—190#段顶帮部分巷道喷浆层脱落，局部已离层，未采取措施。</p> <p>5、512 皮带下山备用锚杆拉拔仪漏油，拉拔头连接杆损坏。</p> <p>6、512 皮带下山巷道内顶部有两处离层，一处帮部片帮喷浆层脱落无网片，高冒处较多，最高处超过 6 米。</p> <p>7、512 皮带下山一部皮带跑偏严重，扫煤板已折损磨皮的且下方浮煤较多，传动部位护网不全，机尾无防护罩，烟雾传感器安装位置不对，应安设在下风侧。</p> <p>8、512 皮带下山放置综掘机硐室内顶部有离层，帮部片帮脱落未处理。</p> <p>9、512 皮带下山 1 号沉淀池帮部支护网片已损坏未处理。</p> <p>10、512 联巷皮带下方日常行人通道无护网。</p> <p>11、512 皮带下山迎头往后 10—20 米段处于断层附近，顶板已明显下沉，虽已采取措施加强支护，该巷顶板为复合顶板，存在安全风险。</p> <p>12、512 运输下山水仓无管理牌版。</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>13、511 行人上山巷内一 45A 防爆接线盒电缆引入装置不完好。</p> <p>14、511 行人上山巷内架空成人装置 1 号急停装置单向不起作用。</p> <p>15、511 行人上山巷架空成人装置盘式安全制动闸间隙为 4mm 大于规定的 2mm。16、511 轨道上山配电点放置的防爆电器设备电压等级有 6kv. 1140v. 660v. 127v. 四种电压等级，却未在明显位置分别标识。</p> <p>17、511 轨道上山配电点主接地极与辅助接地极间隔 2m，小于 5m 的规定。</p> <p>18、51102 进风顺槽掘进工作面无供电系统图和供电系统断电图。</p> <p>19、51102 进风顺槽皮带涨紧绞车控制芯线使用四芯电缆开关侧和按钮侧均未进行保护接地。</p> <p>20、51102 进风顺槽掘进工作面使用的 EBZ160 掘进机非司机侧急停闭锁装置损坏。</p> <p>21、二号乳化泵 1. 2. 3. 4. 5 缸进排液阀均存在窜液。</p> <p>22、512 皮带下山压风供水自救装置压力表坏，只有 6 个口不能满足要求；隔爆水袋未使用脱钩，现场用铁丝绑死。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					23、512 皮带下山规程规定锚索预紧力不小于 210KN，表盘读数为 30MPa，数值不对应。	
117	山西宁武德盛煤业有限公司	2020 年度煤矿安全生产执法计划	郝建清 孙玉清 牛尚德 庄志刚 韩玉春 王晓军	2020.9 .25	<p>1、50205 扩切眼现场检查 10 根锚杆，其中有 2 根预紧力不足。</p> <p>2、锚杆（索）拉拔试验记录牌观测值只有 MPa 无 KN，作业规程规定锚索预紧力为 250KN，实际拉拔为 30MPa，数值不对应。3、502 集中回风下山联巷口 10kv 高压电缆连接器接地装置缺探针。4、5#轨道大巷 10Kv 高压电缆采用溜补未按规定做耐压试验。5、502 运输平巷内 QJZ 磁力启动器缺电机微机保护装置。6、50204 运输顺槽绞车绳卡未按规定进行打设，绳皮磨损未及时更换。7、50204 综采工作面前溜和转载机搭接距离长，前溜下链道产生回煤，应及时调整，预防断链。8、50204 回风顺槽水仓淤泥已填平水仓，未及时清挖。9、502 采区变电所通道监控系统使用的 127v 电源箱接地线缠绕在软启动接地线上，不符合接地标准，应重新打设。</p>	下达责令限期整改指令书，责令该煤矿企业立即整改检查发现的问题隐患，并由宁武县应急管理局组织复查。

118	代县宏威水泥有限责任公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.7.3	发现的问题隐患：（1）煤磨系统高层平台部分护栏破损，部分平台有空洞；（2）多处照明线、电机连接处失爆；（3）部分照明不防爆，煤粉仓顶部室内开关不防爆；（4）煤磨二层平台与配电室门相通；（5）部分电机不防爆；（6）一氧化碳在线检测仪停用。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
119	山西中兴铸业集团有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.7.4	发现的问题隐患：（1）气瓶存放处无安全警示标识；（2）拉运铁水包车辆声光报警装置失灵；（3）高炉操作室一氧化碳报警仪损坏；（4）除尘中部防爆膜加装十字屏钢影响泄爆。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
120	忻州华茂精密铸造有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.7.4	发现的问题隐患：（1）现场氧气瓶、乙炔气瓶与动火点不足10米；（2）部分行车吊钩无止脱装置；（3）三个开关未设置在配电柜内，直接安装在槽钢上。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
121	山西金字科林科技有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.10.11	发现的问题隐患：1、企业主要负责人和安全管理机构无任命文件；（2）2台可燃气体报警仪无检测报告；（3）有限空间台账记录不规范；（4）应急救援器材配备数量不足；（5）车间部分平台护栏缺失；（6）回转窑煤气进口两个阀门无操作平台；（7）1名叉车作业人员不系安全带。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	

122	山西蓝天环保设备有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.10.11	发现的问题隐患：（1）隐患排查台账记录不规范；（2）主要负责人证件过期；（3）焊工作业人员未持证上岗；（4）电焊机焊把线破损严重；（5）切割机砂轮片磨损严重；（6）氧气、乙炔气存储库无警示标志。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
123	定襄县宝源重工机械有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.10.22	发现的问题隐患：（1）电弧炉防护栏杆直接缠绕照明灯，开关盒裸露；（2）冶金吊吊钩无防脱装置；（3）配电室物件摆放杂乱，电缆沟盖板不符合要求；（4）现场压力表未贴检验标志。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
124	代县久力新型球团厂	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2019.10.22	发现的问题隐患：（1）气瓶管理使用不规范；（2）压力表未贴检验标志；（3）双预控“四色图”未完善。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
125	五台云海镁业有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、岳云峰	2020.5.25	发现的问题隐患：（1）液氮储罐区护栏缺失，现有护栏防护间距不足；（2）煤气防护站无管理制度、岗位责任制；（3）煤气站车间堆放物品混乱，需清理，要增设救援设施；（4）煤气发生炉的监测设备不足，间距过宽；（5）还原车间配电室做好防水措施，门改为向外开。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	



126	山西天宝集团有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨勇	2020.5.26	发现的问题隐患：（1）2台加热炉未设置可燃气体监测报警装置；（2）下料车间、机加工车间、加热炉处的天然气管道上电线敷设不规范；（3）下料车间、机加工车间货物堆放混乱，占用了疏散通道；（4）氧气瓶、二氧化碳气瓶混放，未采取防倾倒措施。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书	
127	山西盈利优科机械制造有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨小龙	2020.5.27	发现的问题隐患：（1）钢水包检验过期；（2）叉车司机无特种作业操作证书；（3）动火作业未按规定办理动火作业票、高处作业票；（4）铸钢车间中频炉配电室地面有积水、配电柜未设置静电接地，且里面有杂物；（5）天然气罐区安装有电源开关；（6）氧气瓶、乙炔气瓶安全距离不足。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书	
128	山西中盈万维耐磨材料有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、李明	2020.5.29	发现的问题隐患：（1）安全管理制度、安全生产责任制、岗位操作规程不完善；（2）未履行动火作业、有限空间作业、高处作业工作票制度；（3）厂区未设置安全警示标志，灭火器配置不足；（4）液氧、液氩储罐区安全护栏不符合规范要求，安全警示标志不足；（5）精整车间气瓶未采取防倾倒措施，安全距离不足；（6）造型车间堆放可燃包装物。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书	
129	山西俊燕冶金有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、杨文浩	2020.8.31	发现的问题隐患（1）氧气瓶、乙炔气瓶混放，安全距离不足，未采取防倾倒措施，压力表、流量计部分污损；（2）高空作业安全防护措施不到位；（3）动火作业未履行审批手续；（4）监时用电接线不规范；（5）开眼机作业平台堆放木板等包装可燃材料；（6）出铁车间施工现场安全通道堵塞。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书	

130	繁峙县金都黄金冶炼有限公司	《中华人民共和国安全生产法》、《山西省安全生产条例》	蔡建龙、师权	2020.9.2	发现的问题隐患：（1）硫酸高位槽警示标志不准确，无液位计，出口无弯头，排酸管渗漏且直径小于上酸管；（2）氧化钠管线及其它管线无流向和名称标识；（3）磨矿车间隔间楼梯处照明不足且无应急照明；（4）车间管线支架不足，变形严重；（5）车间配电箱电线敷设不规范，地面无绝缘橡胶垫。	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书	
131	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、杜星武、张迎春	10.27	1、安全管理人员职责需重新修订；2、《员工行为安全规范汇编》没有按照企业实际情况编制；3、日常检查记录不全，部分隐患整改未闭合；4、未根据企业实际制定事故报告与责任追究制度、安全培训随机抽查制度等9项制度；5、领导干部下现场信息卡领导未签字（9月6日、10月24日）。	责令企业限期整改。	
132	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	检查计划	王吉平、潘永恒、宋晋平、杜星武、张迎春	10.28	1、总经理安秋林安全合格证正在培训中；2、安全管理人员职责需重新修订；3、从业人员培训相关表格填写不完整、考试卷无日期；4、公司应急预案外部救援组织机构名称及人员变动需重新修订；5、应急演练影像资料部分图片未注明日期；6、交接班记录10月21日接班人未签字；7、监控中心制度未上墙，交接班记录未签字；8、有限空间作业制度不细化；9、重大危险源管理制度中安全评估频次、应急演练次数应重新修订；9、重大危险源档案中未附平面图，工艺流程图不规范，重大危险源场所警示标志设置情况无说明；10、综合罐区防火堤周边有裂缝。	责令企业限期整改。	