

2022 年忻州市应急管理局冶金工贸行业执法检查公示

序号	企业名称	检查时间	检查人员	发现问题	复查时间	复查人员	整改完成情况
1	泰山石膏（忻州）有限公司	2022.1.12	王彦清、蔡建龙、刘飞强、张帅	1、低压断电工具过期未检验；2、厂区转弯处无限速标志，管道跨越道路无限高标识；3、备件库门开启方向不正确；4、成品码垛超高；5、叉车司机未系安全带。	2022.6.8	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
2	山西省烟草公司忻州市公司	2022.1.13	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、运输车辆随意停放；2、部分消火栓被货物遮挡；3、库区员工休息室存在吸烟现象；4、库区货物码垛超高；5、包装车间使用推拉门，未设置平开门；6、配电室未设置挡鼠板、通风不良，绝缘工具未定期检验；7、消防控制室值班人员配备不足。	2022.5.16	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
3	阳煤忻州通用机械有限责任公司	2022.1.13	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、厂区龙门吊未在显目部位标出吨位；2、液氧区值班室不易朝内开门；3、液氧区风向标设置太低。	2022.4.25	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
4	代县久力新型球团厂（普通合伙）	2022.1.20	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、煤磨车间 CO 检测探头数量不足且未年检；2、氨水储罐罐体未接地，法兰未跨接，管道无软联接；3、高压配电室灭火器数量不足，变压器积油池容量不足。	2022.7.5	蔡建龙、刘飞强	已完成整改

5	晋能控股电力集团山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司	2022. 2. 17	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、车间安全出口不足，且开启方向不正确；2、氨水储罐设置在车间内；3、安全指示标志灯处于熄灭状态，应急照明灯具不能正常使用，部分应急照明灯具安装位置不正确；4、蜂窝式车间屋顶锈蚀、漏水严重；5、有限空间告知牌不符合规范要求；6、再生库房货物堵塞消防设施，开关未加配电箱；7、高压配电室绝缘工具未定期检验，且配置不足；8、锅炉房报警器无光警报功能。	因疫情和企业停产原因，第2条问题还未完成整改，企业正在整改中，待企业完成整改后再进行复查。		
6	中铁十二局集团建筑安装工程原平构件分公司	2022. 2. 17	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、空气储罐压力表未见检验标志；2、1#车间旁宿舍楼供暖锅炉房天然气管道法兰未跨接，控制阀无手柄，通信线敷设在天然气管道上，放散管口过低；3、配电室绝缘手套、鞋等防护用品数量不足；4、2#车间出入口门损坏。	2022. 7. 5	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
7	国家电投集团山西铝业有限公司	2022. 2. 18	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、天然气计量间2米以上阀门未设置操作平台；2、皮带机房未配置灭火设施；3、煤粉制备区域二氧化碳灭火系统选择阀未标明防护区名称；4、绕结区高压配电室灭火器配置不足；5、多处架空跨路管道未设置限高标识牌。	2022. 6. 22	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
8	定襄县宝源重工机械有限公司	2022. 3. 11	王彦清、蔡建龙、刘飞强 刘林拴、高竹云	1、水冷系统无进出水流量差检测报警装置；2、出水温度仪表未显示；3、应急储存设施未在现场；4、变压器下方有积水。	2022. 5. 10	蔡建龙、刘飞强	已完成

9	山西恒诚福球团有限公司	2022. 3. 16	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、煤粉制备车间部分配电箱不防爆，部分电线有失爆现象；2、视频监控系统不防爆；3、托辊皮带机电机不防爆；4、收尘器电机有两台不防爆；5、电葫芦吊钩防脱钩装置失效；6、氨水罐区法兰跨接线均为铜线；7、两台喷氨泵不防爆；8、氨水储罐接地线使用铜线，且仅有一处接地；9、氨水储罐未设置氨气逃逸的水封装置；10、洗眼器未采取防冻措施；11、人体静电消除器设置位置不合理。	2022. 7. 5	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
10	繁峙县鑫友矿业有限公司	2022. 3. 16	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、环保监测装置的标准气瓶放置在操作室隔壁房间，对操作人员造成安全隐患；2、脱硫循环泵（管道）漏水严重；3、氨气储罐区法兰跨接不规范；4、氨水泵房门的开启方向不正确；5、氨水储罐液位仪损坏，无人体静电消除器，应急物资配备不完善；6、煤粉制备车间部分配电箱不防爆；7、煤粉仓顶部泄爆设置不合理（泄爆口正对卸灰阀控制箱）。	2022. 5. 6	蔡建龙、刘飞强	已完成
11	忻州华茂钢铁股份有限公司	2022. 3. 17	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、脱硫二层平台配电室两个门均为朝内开启；2、脱硫二层平台配电室电缆穿墙未防火封堵，配电室内未设置应急照明；3、配电柜的柜门和柜体未跨接（脱硫二层平台）；4、煤粉制备车间检维修氧气、乙炔使用不规范；5、顶层除尘器配电室无应急灯，无挡鼠板，配电室内积尘较多未清扫，一台电葫芦接线盒损坏（煤粉制备车间）；6、高炉主控室内煤气报警系统只有数显，无声光报警；7、高炉槽下配电室电缆穿越楼板未防火封堵。	2022. 5. 8	蔡建龙、刘飞强	已完成

12	山西冀武球团有限公司	2022.3.28	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、煤粉制备平台有临时用电，接线不规范；2、氨水储罐区部分法兰跨接不正确，部分未跨接；3、氨水储罐区应急物资储备不全；4、氨水储罐区洗眼器未通水；5、乙炔站和氧气站应单独设立，距离生产区至少30米；6、煤粉制备区煤粉仓配电柜进出线失爆；7、环冷机成品皮带区域灭火器数量不足；8、煤粉管道、空气管道无逆止阀。	2022.7.1	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
13	太钢复合材料厂	2022.4.13	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、厂区架设的管道无介质名称、流向指示、色环；2、煤制备用砂砂池未储满；3、回转窑窑尾电焊作业区域下方未设警戒、警示；4、厂区院内窖井盖板等未设置标识标志。	2022.6.8	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
14	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	2022.4.13	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、空压机房临时存放气瓶；2、空气储气罐一个压力表连接管折断，罐区周围无防护栏和安全警示标志；3、焦化燃料油泵房照明系统不完善，室内杂乱，工业卫生差；4、检修施工现场管理不规范。	2022.6.8	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
15	原平华悦球团制造有限公司	2022.4.19	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、煤粉制备区域部分电线失爆；2、煤粉制备二层平台上的管道未设置防止人员踩踏设施；3、煤粉仓泄爆口设置方向不正确（正对承重柱和主要设备）；4、压缩空气管道无介质名称和流向标识、未涂安全色；5、氨水储罐区应急物资配备不足；6、氨水储罐区氨水管道上法兰跨接使用铜线；7、高压配电室与外界连通部位未封堵。	2022.7.5	蔡建龙、刘飞强	已完成整改

16	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	2022. 4. 27	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、入磨皮带机无防护罩；2、磨头平台处电线未穿管，接线不防爆；3、三层平台灭火器配置不足（煤粉制备车间）；4、三层平台安全防护栏损坏（煤粉制备车间）；5、氨水储罐区风向标高度不够，静电消除器配备不足，法兰未跨接；6、氨水储罐区滤毒罐过期；7、5个氨水泵电机不防爆，接线盒不防爆。	2022. 6. 23	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
17	山西宁武大运华盛能源集团益兴新型建材有限公司	2022. 5. 6	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、皮带机未设置急停按钮，未设置事故拉绳；2、电机转动部位堆放大量杂物，安全防护罩缺失；3、安全出口的门损坏，未设置疏散门；4、脱硫循环水池安全防护栏缺失；5、部分电缆地沟未设置盖板；6、货物码放在路边，占用消防通道；7、氧气瓶、液化气瓶的安全距离不足。	2022. 7. 22	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
18	繁峙县金程矿业有限公司	2022. 5. 18	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、磨机控制室张挂的操作规程缺少CO、O2报警指标；2、配电室灭火器配置数量不足；3、配电室无安全门和应急指示灯；4、皮带走廊无灭火器；5、煤粉仓泄爆口方向正对大路且无防护罩；6、高压气体分支器不符合规范要求，无防护罩；7、煤磨机上方检修用电葫芦电源线未拆除；8、维修作业区未设置警戒线。	2022. 7. 5	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
19	山西中兴铸业集团有限公司	2022. 5. 19	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、行车无吨位标识，无止脱装置，无蜂鸣器；2、煤粉制备配电室的安全出口数量不足，无挡鼠板、无应急照明灯、无灭火设施，墙体上有雨水渗漏痕迹；3、新建管道上无介质名称、流向标识；4、氧气瓶、乙炔瓶安全距离不足，存放场所不规范。	2022. 8. 19	蔡建龙、刘飞强	已完成整改

20	山西利国磁性材料有限公司	2022.7.11	王彦清、蔡建龙、刘飞强	1、煤气排水器未规范设置，煤气系统阀门检修平台均为直爬梯；2、轧钢车间未规范安全通道，纸套筒存放在罩式炉区域附近；3、机组酸洗区域缺少喷淋、洗眼器个体防护设施；4、制氮厂房内无氧含量检测探头；氮气储罐无标识；1台氮气罐顶部无安全阀；5、厂内应急器材配备不足（重型防护服、氨泄漏堵漏工具、防火花工器具、防爆手电等）。	2022.9.8	蔡建龙、刘飞强	已完成整改
----	--------------	-----------	-------------	---	----------	---------	-------