

忻州市应急局非煤矿山安全执法计划检查情况公示

2022 年度

序号	检查时间	检查企业名称	类型	检查人员	发现隐患	整改情况	复查时间、人员	采取的处理措施	备注
1	2022.3.7	代县李家庄昌盛铁矿有限公司	铁矿露天开采	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军	1. 未按照规定配齐安全生产管理人员（缺 1 名）、未配备注册安全工程师；2. 部分图纸未及时更新（仅有采剥现状图更新至 2022 年 1 月，未打印签字，其他图纸为 2021 年 6 月）；3. 救护协议到期；4. 专业技术人员未缴纳社保；5. 2020 平台缺少平台标高标识牌；6. 西排土场截排水渠局部缺失；7. 采场边坡东部局部浮石未及时清理；8. 东、西排土场每个平台位移人工观测桩设置偏少（只有 1 个）。 建议：企业于 2022 年 5 月 30 日前在采场 2020 平台底部设置排水设施。	第 1-2 条问题移交市应急管理局综合执法队立案查处。问题 3-8 责令企业限期整改。	2022.4.14 已整改	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书，行政处罚的移交市执法队	（忻）应急检记（2022）非煤 1 号
2	2022.3.10	繁峙县宗山矿业有限责任公司	铁矿地下开采	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军	1. 未按规定填写矿领导带班下井记录、交接班记录；2. 未按规定公示矿领导带班下井完成情况；3. 安全生产许可证主要负责人未及时变更；4. 专业技术人员未缴纳社保；5. 废石临时堆场堆置较乱；6. 1275 中段 6#、7#通风天井有线路无照明；7. 1230 中段局扇无开停传感器；8. 井下消防栓数量不足、接口容易脱落、无压力表，消防栓位置未上图；9. 井下未按新要求安装人员定位系统；10. 通风系统图未标注密闭墙位置、测风站参数、断面、风量标注不全。	第 1-2 条问题移交市应急管理局综合执法队立案查处。问题 3-10 责令企业限期	2022.4.14 已整改	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书，行政处罚的移交市执法队	（忻）应急检记（2022）非煤 4 号

						<u>整改。</u>			
3	2022.3.30	五台县东冶镇槐荫白云岩经销二部	露天开采白云岩石料	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军 印海南	1. 未及时签订《安全生产履职尽责承诺书》；2. 缺专职安全员任命文件，安全负责人兼职安全员；3. 边坡存在伞岩、浮石。	<u>第 1 条问题移交市应急管理局综合行政执法队立案查处。</u> <u>问题 2-3 条责令企业限期整改。</u>	2022.4.15 已整改	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书，行政处罚的移交市执法队	(忻) 应急检记 (2022) 非煤 5 号
4	2022.4.26	代县国弘矿业有 限公司	铁矿地下开采	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军 潘秀生	1. 4 号穿脉局扇未安装开停传感器；2. 1 名专职安全管理人员 (刘永飞) 4.22 到期；3. 专业技术人员无任命文件；4. 应急演练计划不完善；5. 探放水设备台帐记录不全；6. 探放水钻孔验收一人签字，应由分管矿领导、当班安全员签字；7. 密闭管理台帐登记不全；8. 井下消防栓未安装压力表。	<u>第 1 条问题移交市应急管理局综合行政执法队立案查处。</u> <u>问题 2-8 责令企业限期整改。</u>	2022.5.15 已整改	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改复查意见书，行政处罚的移交市执法队	现场检查记录 (忻) 应急现记 (2022) 非煤 6 号
5	2022.4.27	代县圣辉金矿有 限公司	金矿地下开采	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军 潘秀生	1. 未按规定在矿山企业公示栏公示领导带班下井上月完成情况；2. 2022 年应急演计划不具体；3. 外包工队项目部专职安全管理人员、技术人员、特种作业人员签定合同内容不全面；4. 1090 运输巷道排水沟局部缺盖板；5. 1090 密闭墙牌版内容不全 (缺密闭墙内基本情况 (如: 废弃巷道、采空区、有无积	<u>第 1 条问题移交市应急管理局综合行政执法队立</u>	2022.5.20 已整改	下达了现场检查记录、责令限期整改指令书、整改	现场检查记录 (忻) 应急现记 (2022) 非煤 7 号

					水)及相关参数); 6.相邻矿山安全互保协议无日期、甲方负责人签字; 7.1050、1090 消防栓无消防栓箱、压力表; 8.密闭墙管理台帐未汇总全部中段密闭墙; 9.1090-1050 探放水设计钻孔布置图不全,记录与实际不一致、验收无分管矿领导签字; 10.1050 水泵房配电柜底座高度不够、控制柜后有易燃物品。	<u>案查处。</u> <u>问题 2-10</u> <u>责令企业</u> <u>限期整</u> <u>改。</u>		复查意见 书,行政处 罚的移交 市执法队	
6	2022. 5.20	山西紫金矿业有 限公司第二矿区	金矿 地下 开采	傅志远 邓秀文 郑建兴 刘建军 潘秀生 李德文 盛登慧 王久涛	1、827m、300 中段消防栓数量不足,300m 中段仅有 1 处消防栓; 827m 中段和 300m 中段消防管路不足 80mm; 2、7#脉探矿巷局扇未安装开停传感器; 3、实测平面图和纵投影图未标注井筒保安矿柱; 4、地压监测报告无监测人和分管领导签字; 5、未完善采空区监测预报制度与定期巡查制度; 6、防中毒窒息事故事项检查通知未下发,300m 中段未见防中毒窒息检查表; 7、300m 中段井底至第一个交叉口未建立测风站; 8、7#脉外运输巷风速传感器显示有误; 9、通风系统图未标注局扇位置和测风数值; 10、300#中段平面图采场井、巷未及时标注更新; 11、300#中段排水沟未及时清淤,溢出至巷道。	<u>第 1-2 条</u> <u>问题移交</u> <u>市综合执</u> <u>法队立案</u> <u>查处; 其</u> <u>余下达责</u> <u>令限期整</u> <u>改指令书</u> <u>督促企业</u> <u>整改。</u>	2022.6. 20 已整 改	下达了现 场检查记 录、责令 限期整改 指令书、 整改复 查意见 书,行政 处罚的 移交 市执法 队	现场检查 记录(忻) 应急现 记(2022) 非煤 8 号
7	2022. 7.7	代县程兴铁矿有 限公司二系统	铁矿 地下 开采	郭庆才 傅志远 邓秀文 郑建兴 印海南 刘建军 潘秀生 张建明	1.1715 平硐口无井下避灾路线图; 2.1785 总回风平巷未全部喷浆,局部存在片帮、浮石现象; 3.1785 回风平硐西侧 100m 处山体垮落区域防护围栏破损; 4.1715 至 1768 上山交叉口缺一道风门; 5.1750 脉外运输巷未全部喷浆支护,巷道顶帮局部浮石未清理; 6.1750 脉外运输巷照明不足; 7.1735 至 1768 回风上山与 1750 脉内运输巷交叉口处应设立风桥; 8.井下测风记录牌与测风记录表中测风人员、日期不对应; 9.密闭墙台帐与井下实际密闭数量不对应,临时密闭未上台帐; 10.井下消防栓位置过高,不便操作,应设置压力表; 11.未下达防治水专业技术人员任命文件; 12.通风安全管理和防中毒窒息事	<u>第 1 条移</u> <u>交市执法</u> <u>队立案查</u> <u>处, 其余</u> <u>下达责令</u> <u>整改指令</u> <u>书督促企</u> <u>业整改。</u>	2022.7. 29 日已 整改	下达了现 场检查记 录、责令 限期整改 指令书、 整改复 查意见 书,行政 处罚的 移交 市执法 队	现场检查 记录(忻) 应急现 记(2022) 非煤 11 号

					故专题培训记录不全；13. 施工单位未制定施工组织方案；制定特种作业、动火作业、交叉作业等高风险作业管理制度不详细。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--